


# ECOFLOW

## MAX

### EcoFlow DELTA Max | Kasutusjuhend

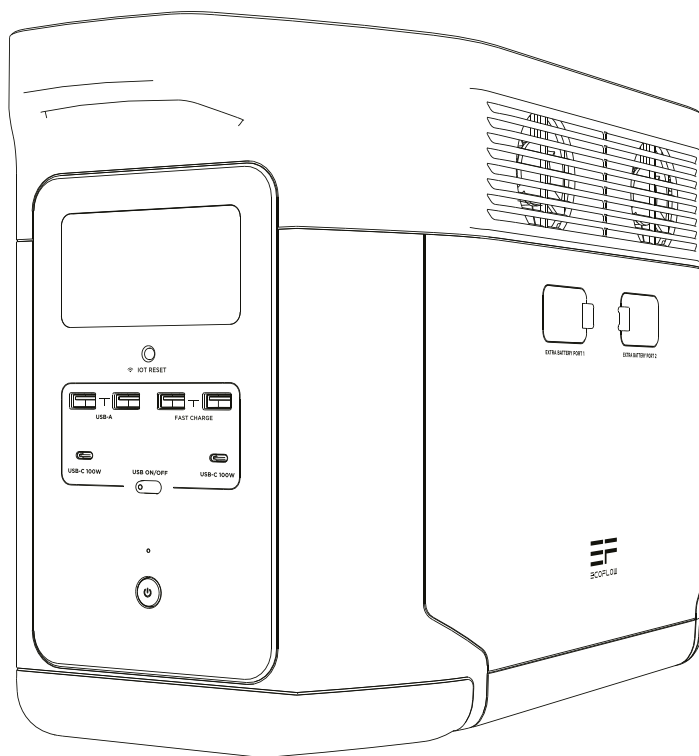

# Lahtiütlus

---

Lugege hoolikalt kõiki ohutusnõuandeid, hoiatussõnumeid, kasutustingimusi ja lahtiütlust. Enne kasutamist lugege kasutustingimusi ja lahtiütlust aadressil <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> ning kleebiseid tootel. Kasutajad võtavad täieliku vastutuse kogu kasutuse ja toimingute eest. Tutvuge oma piirkonnas kehtivate eeskirjadega. Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et olete teadlik kõigist asjakohastest eeskirjadest ja kasutate EcoFlow tooteid nõuetele vastaval viisil.

# SISUKORD

## 1. Tehnilised andmed

1.1 DELTA Max (2000) tehnilised andmed	1
1.2 DELTA Max (1600) tehnilised andmed	2

## 2. Ohutusjuhised

2.1 Kasutus	3
2.2 Kõrvaldamise juhend	3

## 3. Alustamine

3.1 Toote üksikasjad	4
3.2 LCD ekraan	5
3.3 Toote üldine kasutamine	5
3.4 Vahelduvvoolu laadimine	7
3.5 Päikeseenergia laadimine	8
3.6 Autolaadimine	8
3.7 Smart Extra aku kasutamine	9
3.8 Rakendus	9
3.9 X-Boost	9
3.10 Hädatoiteallikas (EPS)	10

## 4. KKK

10

## 5. Veaotsing

11

## 6. Mis on karbis

12

## 7. Hoiustamine ja hooldus

12








# 1. Tehnilised andmed

## 1.1 DELTA Max (2000) tehnilised andmed

### Üldteave

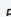
Netokaal	22 kg
Mõõtmed	49.7×24.2×30.5 cm
Mahutavus	2016Wh 50.4V
Sertifikaat	UL CE FCC RoHS Telec
Wi-Fi	Toetatud

### Väljundpordid

Vahelduvvoolu (x4)	Puhas siinuslaine, kokku 2400W (liigpinge 4600W), 230V~ (50Hz/60Hz)
Seadme(te) maksimaalne võimsus, mida toetab X-Boost	3000W
USB-A (x2)	5V  2.4A 12W maksimaalne iga pordi kohta
USB-A kiire laadimine (x2)	5V  2.4A 9V  2A 12V  1.5A 18W pordi kohta
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V  5A 100W maksimaalselt
Autolaadija	12.6V  10A, 126W maksimaalselt
DC5521 väljund (x2)	12.6V  3A, pordi kohta

\* Autolaadija jagab voolu DC5521 väljundpordiga, pakkudes maksimaalset võimsust 126 W.

### Sisendpordid

Vahelduvvoolu laeng	X-Stream kiirlaadimine maksimaalselt 2000W, 10A
Vahelduvvoolu sisendpinge	220-240V~ 50Hz/60Hz
Päikeselaadija	11-100V  10A, 800W maksimaalselt
Autolaadija	Toetab 12V / 24V akut, vaikumisi 8A

### Aku teave

Elemendi keemia	NCM
Säilivusaeg	1 aasta (pärast täislaadimist)
Tsükli eluiga	800 tsüklit kuni 80% + võimsus
Kaitse	Ülepingekaitse, ülekoormuskaitse, ületemperatuuri kaitse, lühisekaitse, alatemperatuuri kaitse, madalpingekaitse, ülevoolukaitse

### Keskkonna töötemperatuur

Optimaalne töötemperatuur	68°F - 86°F (20°C - 30°C)
Tühjenemistemperatuur	-4°F - 113°F (-20°C - 45°C)
Laadimistemperatuur	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Hoiustamistemperatuur	-4°F - 113°F (-20°C - 45°C) (optimaalselt: 68°F - 86°F [20°C - 30°C] )

### Lisaühendused

Nutikas lisaaku:	Toetab kuni 2 DELTA Max Smart lisaakut (müüakse eraldi)
Nutikas generaator	Toetatud (müüakse eraldi)

\*See, kas toodet saab laadida või tühjendada, sõltub aku tegelikust temperatuurist.

## 1.2 DELTA Max (1600) tehnilised andmed

### Üldteave

Netokaal	22 kg
Mõõtmed	49.7x24.2x30.5 cm
Mahutavus	1612Wh 50.4V
Sertifikaat	UL CE FCC RoHS Telec
Wi-Fi	Toetatud

### Väljundpordid

Vahelduvvoolu (x4)	Puhas siinuslaine, kokku 2000W (liigpinge 4600W),, 230V~ (50Hz/60Hz)
Seadme(te) maksimaalne võimsus, mida toetab X-Boost	2500W
USB-A (x2)	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A 12W maksimaalne iga pordi kohta
USB-A kiire laadimine (x2)	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A 18W pordi kohta
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V $\overline{\text{---}}$ 5A 100W maksimaalselt
Autolaadija	12.6V $\overline{\text{---}}$ 10A, 126W maksimaalselt
DC5521 väljund (x2)	12.6V $\overline{\text{---}}$ 3A, pordi kohta

\* Autolaadija jagab voolu DC5521 väljundpordiga, pakkudes maksimaalset võimsust 126 W.

### Sisendpordid

Vahelduvvoolu laeng	X-Stream kiirlaadimine maksimaalselt 1600W
Vahelduvvoolu sisendpinge	220-240V~ 50Hz/60Hz, 10A
Päikeselaadija	11-100V $\overline{\text{---}}$ 10A, 800W maksimaalselt
Autolaadija	Toetab 12V / 24V akut, vaikumisi 8A

### Aku teave

Elemendi keemia	NCM
Säilivusaeg	1 aasta (pärast täislaadimist)
Tsükli eluiga	500 tsükli kuni 80% + võimsus
Kaitse	Ülepingekaitse, ülekoormuskaitse, ületemperatuuri kaitse, lühisekaitse, alatemperatuuri kaitse, madalpingekaitse, ülevoolukaitse

### Keskkonna töötemperatuur

Optimaalne töötemperatuur	68°F - 86°F (20°C - 30°C)
Tühjenemistemperatuur	-4°F - 113°F (-20°C - 45°C)
Laadimistemperatuur	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Hoiustamistemperatuur	-4°F - 113°F (-20°C - 45°C) (optimaalselt: 68°F - 86°F [20°C - 30°C])

### Lisaühendused

Nutikas lisaaku:	Toetab kuni 2 DELTA Max Smart lisaakut (müüakse eraldi)
Nutikas generaator	Toetatud (müüakse eraldi)

\*See, kas toodet saab laadida või tühjendada, sõltub aku tegelikust temperatuurist.

## 2. Ohutusjuhised

### 2.1 Kasutus


1. Ärge kasutage toodet soojusallikate, näiteks tuleallika või kütteahju läheduses.
2. Vältige kokkupuudet vedelikega. Ärge kastke toodet vette ega tehke seda märjaks. Ärge kasutage toodet vihma käes või niiskes keskkonnas.
3. Ärge kasutage toodet tugeva staatilise elektri-/magnetväljadega keskkonnas.
4. Ärge võtke toodet mingil viisil lahti ega torgake seda teravate esemetega.
5. Vältige juhtmete või muude metallesemete kasutamist, mis võivad põhjustada lühise.
6. Ärge kasutage mitteametlikke osasid ega tarvikuid. Kui teil on vaja mõnda osist või tarvikut välja vahetada, külastage asjakohase teabe saamiseks ametlikke EcoFlow kanaleid.
7. Toote kasutamisel järgige rangelt selles kasutusjuhendis määratud keskkonna töötemperatuuri. Kui temperatuur on liiga kõrge, võib see põhjustada tulekahju või plahvatuse; kui temperatuur on liiga madal, võib toote jõudlus oluliselt väheneda või toode võib lakata töötamast.
8. Ärge asetage tootele raskeid esemeid.
9. Ärge lukustage ventilaatorit kasutamise ajal jõuga ega asetage toodet ventileerimata või tolmusesse kohta.
10. Vältige toote kasutamisel lööke, kukkumist või tugevat vibratsiooni. Tugeva välise löögi korral lülitage kohe toide välja ja lõpetage toote kasutamine. Vibratsiooni ja löökide vältimiseks veenduge, et toode on transportimise ajal korralikult kinnitatud.
11. Kui pillate toote kasutamise ajal kogemata vette, asetage see ohutusse avatud kohta ja hoidke sellest eemale, kuni see täielikult kuivab. Kuivatatud toodet ei tohi uuesti kasutada ja see tuleb vastavalt allolevale jaotisele 2.2 nõuetekohaselt kõrvaldada. Kui toode süttib, soovime tulekustuteid kasutada järgmises järjekorras: vesi või veeudu, liiv, tulekustutustekk, kuivpulber ja lõpuks süsihappegaaskustuti.
12. Kasutage toote portidelt mustuse puhastamiseks kuiva lappi.
13. Asetage toode tasasele pinnale, et vältida toote ümberkukkumisest põhjustatud kahjustusi. Kui toode kukub ümber ja on tõsiselt kahjustatud, lülitage see kohe välja, asetage aku avatud kohta, hoidke seda eemal süttivatest ainetest ja inimestest ning kõrvaldage see vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.
14. Veenduge, et toode on lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

### 2.2 Kõrvaldamise juhend


1. Kui tingimused seda võimaldavad, veenduge, et aku oleks täielikult tühenenud, enne kui suunate selle selleks ettenähtud akude prügikasti. Toode sisaldab potentsiaalselt ohtlike kemikaalidega akusid, mistõttu on rangelt keelatud seda tavalistesse prügikastidesse visata. Lisateabe saamiseks järgige akude ringlussevõtu ja kõrvaldamise kohalike seadusi ja eeskirju.
2. Kui akut ei saa toote rikke tõttu täielikult tühendada, ärge visake akut otse aku ümbertöötlemiskasti. Sellisel juhul peaksite edasiseks töötlemiseks ühendust võtma professionaalse aku taaskasutussevõttega.
3. Palun visake ära liiga tühjad akud, mida ei saa uuesti laadida.

# 3. Alustamine

## 3.1 Toote üksikasjad

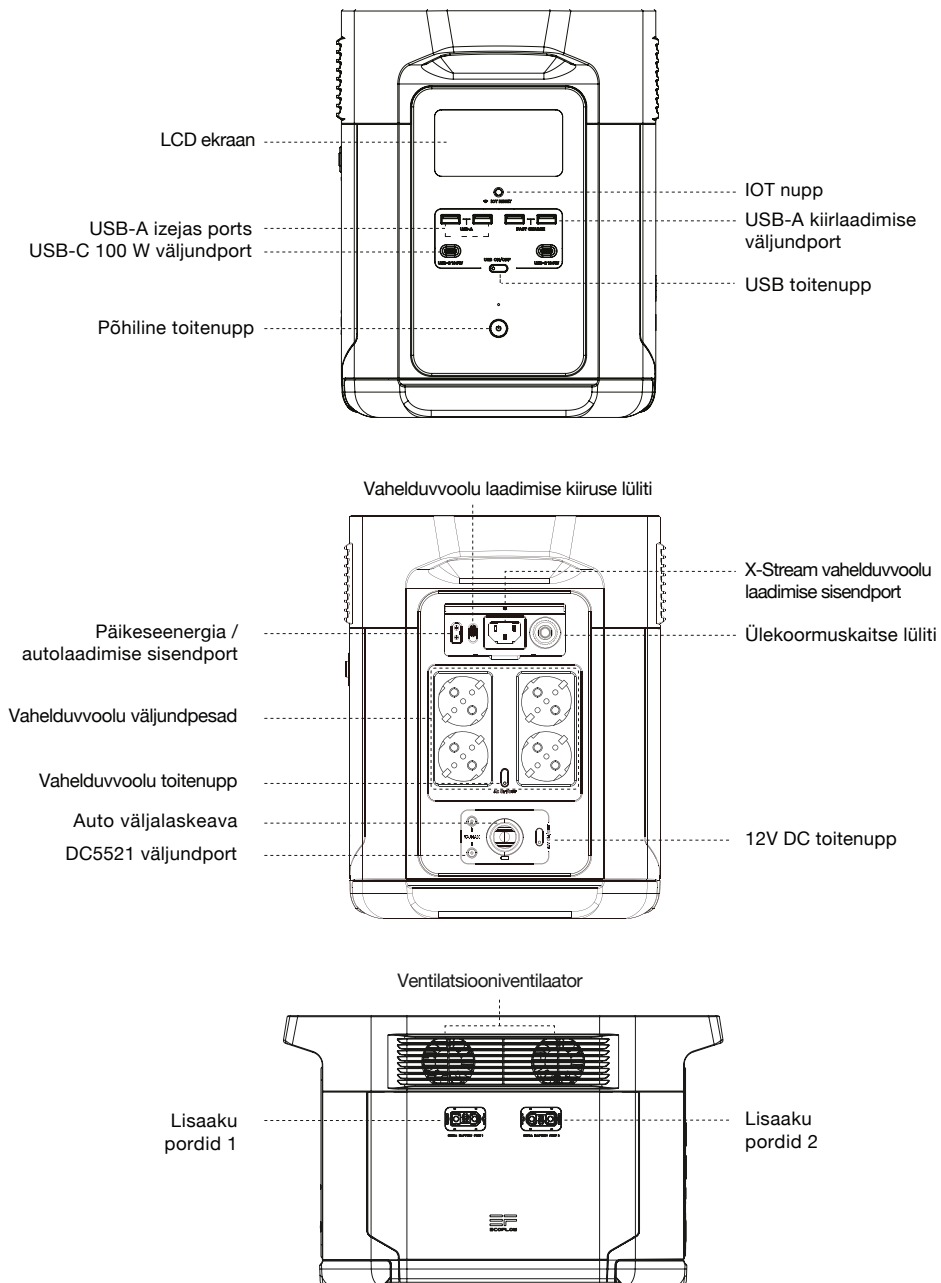

## 3.2 LCD ekraan

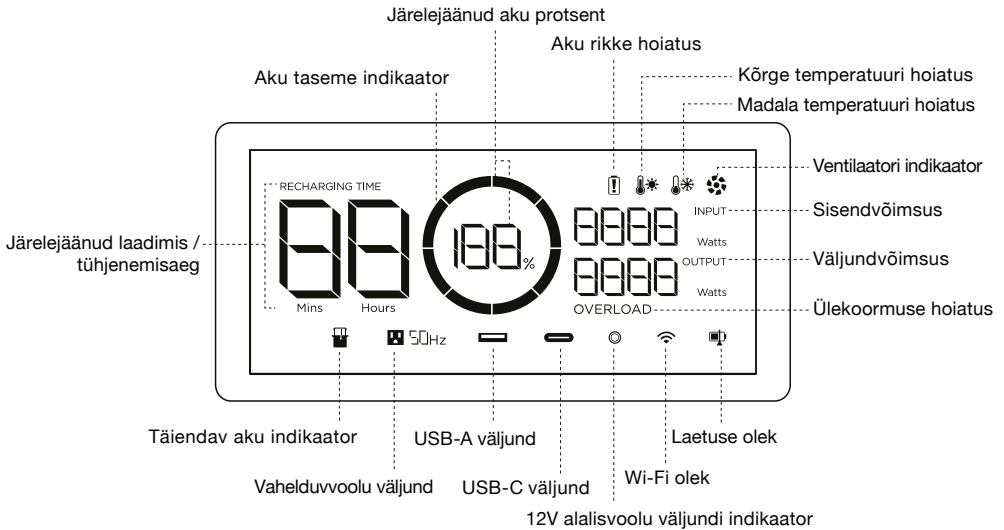


**Aku taseme indikaator:** indikaator täitub laadimise ajal korduvalt. Kui toode on 0% laetud, vilgub indikaator, et teid hoiatada.


**Wi-Fi olek:** pärast IOT-nupu 3-sekundilist vajutamist vilgub LCD-ekraanil Wi-Fi olek, mis näitab, et toode on sidumiseks valmis. Toote ühendamiseks rakendusega on kaks võimalust: kas otse ühenduse loomine toote levalaga või Interneti kaudu. Kui rakendus on edukalt ühendatud toote levalaga, jääb ikoon vilkuma; kui see on Internetiga edukalt ühendatud, jääb ikoon põlema.

\* Täiendavad veaotsingu sammud leiate jaotisest 5

## 3.3 Toote üldine kasutamine

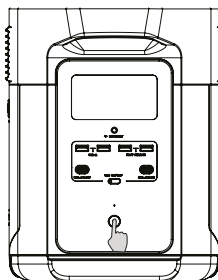

Lühike vajutus sisselülitamiseks

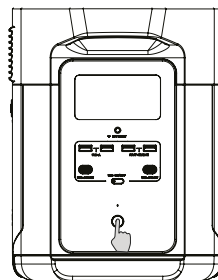

Pikk vajutus väljalülitamiseks

### Toode sees, toode väljas, LCD ekraan sees

**Toote sisselülitamiseks vajutage lühidalt põhitoitenuppu; LCD ekraan süttib ja kuvatakse aku taseme indikaatori ikoon.**

Toode lülitub puhkerežiimi pärast 5-minutilise jõudeolekut; LCD ekraan lülitub automaatselt välja. Kui toode tajub koormuse muutust või toiminguid, süttib LCD ekraan automaatselt. LCD-ekraani sisse- või väljalülitamiseks vajutage lühidalt põhitoitenuppu.


**Toote väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all põhitoitenuppu.**

Toote ooterežiimi vaikeaeg on 2 tundi. Kui teised toitenupud on välja lülitatud ja 2 tunni jooksul pole muud koormust, lülitub toode automaatselt välja. Ooteaega saab määrata rakenduses.



## USB väljundport

Kui põhitootenupp on sisse lülitatud, vajutage USB väljundporti kasutamiseks korraks USB toitenuppu. Selle väljalülitamiseks vajutage uuesti korraks USB toitenuppu. Seade ei lülitu automaatselt välja, kui USB toitenupp on sisse lülitatud.

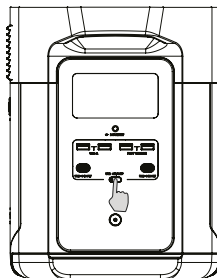


Lühike vajutus  
USB toitenuppu

---

## 12V alalisvoolu väljundport

Kui põhitootenupp on sisse lülitatud, vajutage lühidalt 12 V alalisvoolu toitenuppu, et kasutada alalisvoolu väljundporti. Vajutage uuesti lühidalt 12 V alalisvoolu toitenuppu, et see välja lülitada. Kui 12 V alalisvoolu toitenupp on sisse lülitatud, ei lülitu toode automaatselt välja.

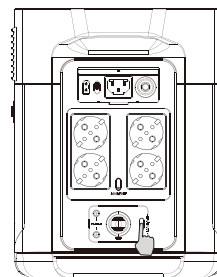


Lühike vajutus  
12V alalisvoolu toitenuppu

---

## Vahelduvvoolu väljundport



Kui põhitootenupp on sisse lülitatud, vajutage vahelduvvoolu väljundportide kasutamiseks lühidalt vahelduvvoolu toitenuppu. Selle väljalülitamiseks vajutage uuesti korraks vahelduvvoolu toitenuppu. Vahelduvvoolu väljundporti vaikimisi ooteaeg on 12 tundi. Kui vahelduvvoolutoide puudub 12 tunni jooksul, lülitub see automaatselt välja. Toitetarbimise säästmiseks lülitage vahelduvvoolu toitenupp välja, kui seda ei kasutata.

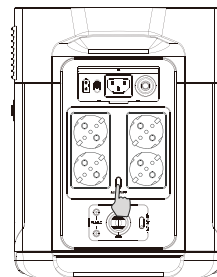

Vajutage lühidalt  
vahelduvvoolu toitenuppu

### 3.4 Vahelduvvoolu laadimine

EcoFlow X-Stream kiirlaadimistehnoloogia on mõeldud spetsiaalselt vahelduvvoolu laadimiseks. Laadimisvõimsust saate juhtida vahelduvvoolu laadimiskiiruse lüliti kaudu. Kui see on üleval, on teil laadimiskiirus 400 W. Kui see on seatud alumisele, töötab see teie kohandatud kiirusel, mis on vähemalt 200 W, mida saab EcoFlow rakenduses kohandada. Ebatavaliste olukordade korral, kus vahelduvvoolu sisendvool jääb kõrgemaks kui 20 A, käivitab X-Streami laadimissisendport enesekaitsefunktsiooni ja toote ülekooreskaitse lüliti hüppab automaatselt välja. Kui olete veendunud, et tootel pole riket, võite laadimise jätkamiseks vajutada ülekooreskaitse lüliti.

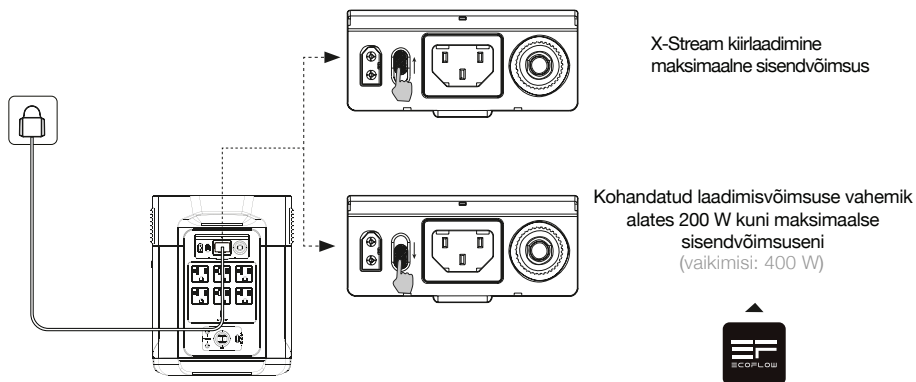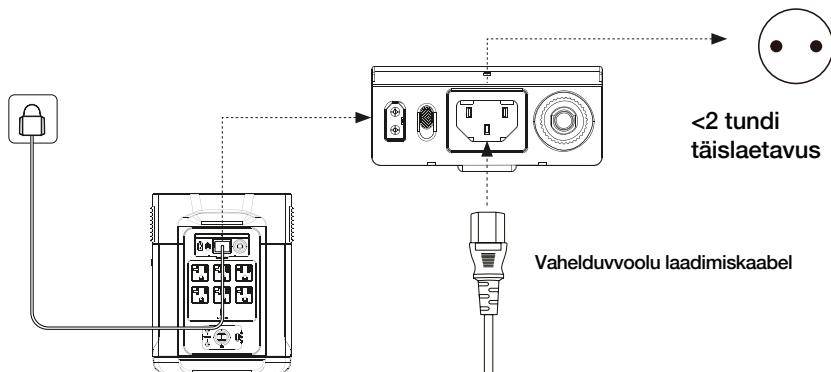


EcoFlow lietojne

Laadimisvõimsust saab reguleerida toote tagaküljel asuva vahelduvvoolu laadimiskiiruse lüliti kaudu.

Laadimisvõimsuse vahemikku saate seadistada rakenduses EcoFlow. Kasutage kiirlaadimiseks EcoFlow vahelduvvoolu laadimiskaablit.

Vahelduvvoolu laadimiskaabel tuleb ühendada otse 15A (või üle selle) seinakontakti. EcoFlow ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud juhiste mittejärgimisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, vahelduvvoolu laadimiskaabliga laadimine.


### 3.5 Päikeseenergia laadimine

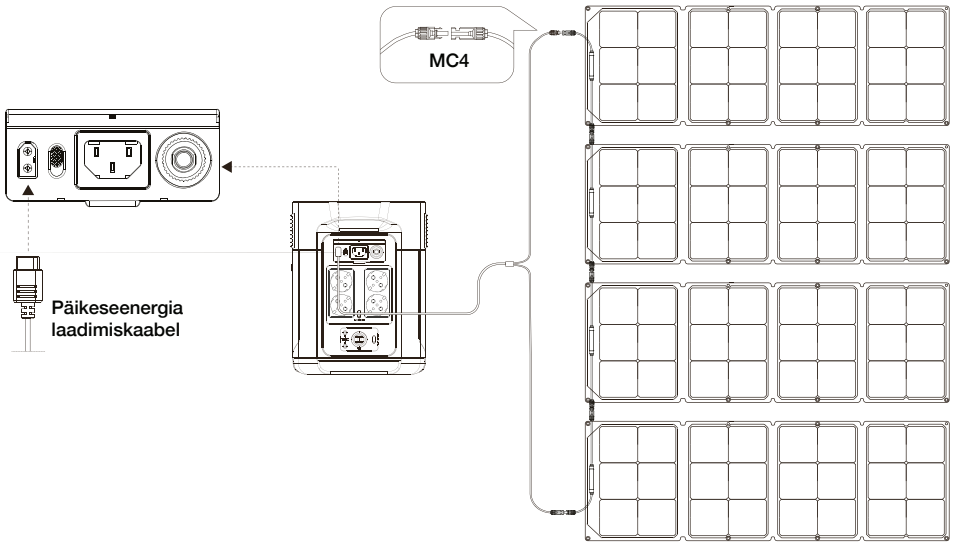

Kui kasutate toote laadimiseks EcoFlow päikesepaneeli, järgige päikesepaneeliga kaasasolevaid juhiseid. Enne päikesepaneeli ühendamist veenduge, et päikesepaneeli väljundpinge on 100 V, et vältida toote kahjustamist.

### 3.6 Autolaadimine

Kasutajad saavad toodet laadida autolaadimise sisendpordi kaudu. See toetab 12V/24V autolaadijaid ja 8A vaikeladimisvoolu. Laadige autolaadijaga pärast auto käivitamist, et vältida ebapiisava aku tõttu auto käivitamise ebaõnnestumist. Lisaks veenduge, et autolaadimise sisendport ja autolaadimisjuhe on heas korras. EcoFlow ei vastuta juhiste mittejärgimisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest.

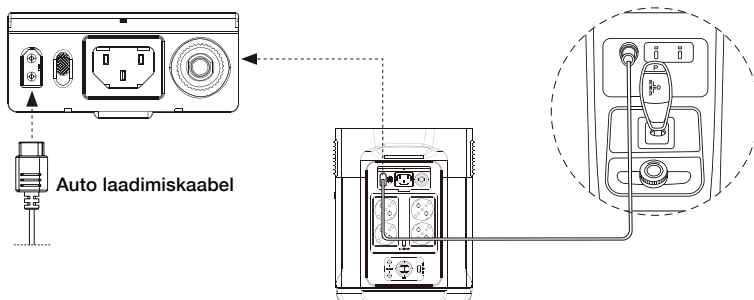


### 3.7 Smart Extra aku kasutamine

Toodet saab ühendada kuni kahe nutika lisaakuga korraga, et rahuldada suuremat mahtuvusvajadust. Üksikasjalike juhiste leidmiseks vaadake DELTA Max Smart Extra Battery ja Smart Generatori kasutusjuhendit.

#### Lisaaku, järgige alltoodud juhiseid:

1. Enne toote ühendamist Smart Extra Battery'ga palun veenduge, et nii toode kui ka Smart Extra Battery on välja lülitatud.
2. Pärast toote ühendamist nutika lisaakuga veenduge, et nende mõlema LCD-ekraanil kuvatakse enne selle kasutamist lisaaku ikoon.
3. Ärge ühendage ega eemaldage Smart Extra Battery't vahetult laadimise ega tühjenemise ajal. Kui Teil on vaja see kasutamise ajal ühendada või eemaldada, lülitage toode esmalt välja.
4. Ärge puudutage Smart Extra Battery pistiku metallklemme käte või muude esemetega. Kui metallklemmidele on kleepunud võõrkehi, pühkige neid õrnalt kuiva lapiga.

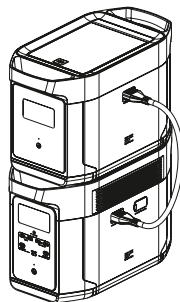

### 3.8 Rakendus

EcoFlow rakendus annab kasutajatele võimaluse EcoFlow jaamu kagujuhtida ja jälgida. Lugege EcoFlow rakenduse kasutusjuhendit ja avage allalaadimislink siin: <https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app>

#### Privaatsuspoliitika

EcoFlow tooteid, rakendusi ja teenuseid kasutades nõustute EcoFlow kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga, millele pääsete juurde EcoFlow rakenduse lehe "Kasutaja" jaotises "Teave" või EcoFlow ametlikul veebisaidil <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> ja <https://ecoflow.com/pages/privacy-policy>



### 3.9 X-Boost


Ülekoormuskaitsest tingitud talitlushäirete vältimiseks lubatakse X-Boosti funktsioon automaatselt, kui koguväljund ületab nimiväljundvõimsuse, mis võimaldab tootel toita suure võimsusega seadmeid nimiväljundvõimsusega.

#### X-Boosti näpunäited:

1. X-Boost on vaikimisi lubatud; saate selle EcoFlow rakenduses lubada või keelata.
2. X-Boost pole saadaval, kui vahelduvvoolu väljund on laadimisolekus sisse lülitatud (möödaviigurežiimis) ja kui X-Boost on keelatud.
3. X-Boost ei kehti kõikide elektriseadmete puhul; see ei ühildu rangete pingenõuetega seadmetega. Pingekaitsega seadmeid (nt täpsed instrumendid) ei toetata. X-Boost režiim sobib rohkem kütteseadmetele. Tehke oma testid oma seadmetega, kus X-Boost on lubatud.

## 3.10 Hädatoiteallikas (EPS)

Toode toetab EPS-i. Kui ühendate võrgutoite vahelduvvoolu laadimiskaabli kaudu toote vahelduvvoolu sisendporti, saate elektriseadmeid toita vahelduvvoolu väljundpesade kaudu (vahelduvvool tuleb selles olukorras võrgust, mitte jaamast). Äkilise elektrikatkestuse korral võib toode 30 ms jooksul automaatselt lülitada akutoiterežiimile. UPS-i põhifunktsioonina ei toeta see funktsioon 0ms ümberlülitamist. Ärge ühendage toodet ühegi seadmega, mis nõuab 0 ms UPS-i (nt andmeserverid ja tööjaamad). Enne toote kasutamist testige ja kinnitage ühilduvus. Ülekoormuskaitse vältimiseks soovitame laadida korraga ainult ühte seadet ja vältida mitme samaaegset kasutamist. EcoFlow ei vastuta mis tahes seadme rikete või andmekadude eest, mis on põhjustatud juhiste mittejärgimisest.

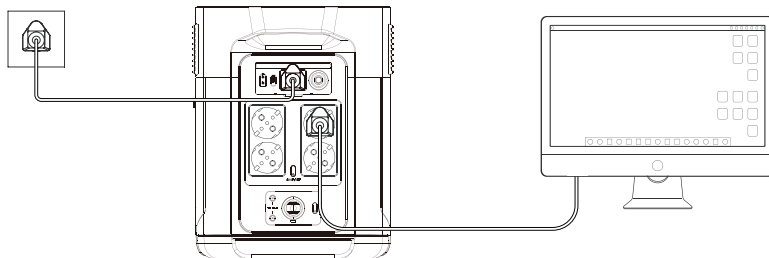

## 4. KKK

### 1. Millist akut toode kasutab?

See kasutab kvaliteetset liitiumioonakut.

### 2. Milliseid seadmeid saab toote vahelduvvoolu väljundpordist toita?

Suure nimivõimsuse ja maksimaalse võimsusega seadme vahelduvvoolu väljundporti saab kasutada enamikku kodumasinaid. Soovitame enne kasutamist kontrollida seadmete võimsust ja veenduda, et kõigi laetud seadmete võimsuste summa on väiksem kui nimivõimsus.

### 3. Kui kaua saab toode minu seadmeid laadida?

Laadimisaeg kuvatakse toote LCD-ekraanil, mida saab kasutada enamike stabiilse toitetarbimisega seadmete laadimisaja hindamiseks.

### 4. Kuidas ma saan teada, kas toode laeb?

Laadimise ajal kuvatakse LCD-ekraanil järelejäänud laadimisaeg. Samal ajal hakkab laadimisindikaatori ikoon pöörlema koos aku järelejäänud protsendi ja sisendvõimsusega, mis on näidatud ringist paremal.

### 5. Kuidas toodet puhastada?

Pühkige seda õrnalt kuiva, pehme, puhta lapi või paberrätikuga.

### 6. Kuidas toodet säilitada?

Enne ladustamist lülitage toode esmalt välja ja seejärel hoidke seda kuivas, ventileeritavas kohas toatemperatuuril. Ärge asetage seda veeallikate lähedusse. Pikaajaliseks säilitamiseks tühjendage aku 30%-ni ja laadige seda iga kolme kuu järel 60%-ni, et pikendada aku kasutusiga.

### 7. Kas ma saan toote lennukisse tuua?

Ei.


## 5. Veatsing

Indikaator	Probleem	Lahendus
OVERLOAD Ikoonid vilguvad koos	USB-A ülekoormuskaitse	Jätkake tavapärasel tööl, eemaldades USB-A-porti ühendatud elektriseade.
OVERLOAD Ikoonid vilguvad koos	USB-C ülekoormuskaitse	Jätkake tavapärasel tööl, eemaldades USB-C-porti ühendatud elektriseade.
Ikoonid vilguvad koos	USB-C kõrge temperatuuri kaitse	Pärast toote jahtumist jätkab see automaatselt normaalset tööd.
RECHARGING TIME   Ikoonid vilguvad koos	Kõrge temperatuuri laadimise kaitse	Laadimist saab pärast aku jahtumist automaatselt jätkata.
Ikoonid vilguvad koos	Kõrge temperatuuri tühjenemise kaitse	Toitevarustuse kasutamist saab automaatselt jätkata pärast aku jahtumist.
RECHARGING TIME   Ikoonid vilguvad koos	Madala temperatuuri laadimise kaitse	Laadimist saab automaatselt jätkata, kui aku temperatuur tõuseb üle 5 °C.
Ikoonid vilguvad koos	Madala temperatuuri tühjenemise kaitse	Laadimist saab automaatselt jätkata, kui aku temperatuur tõuseb üle -12°C
50Hz OVERLOAD Ikoonid vilguvad koos	Vahelduvvoolu väljundi ülekoormuse kaitse	Tavaline töö jätkub automaatselt pärast ülekoormatud seadme eemaldamist ja toote taaskäivitamist. Elektriseadmeid tuleks kasutada nimivõimsuse piires.(Toitepiirangute kohta lisateabe saamiseks vaadake X-Boosti juhiseid).
Ikoonid vilguvad koos	Vahelduvvoolu kõrge temperatuuri kaitse	Kontrollige, kas ventilaatori sisse - ja väljalaskeavad on blokeeritud, kui mitte, jätkatakse pärast toote temperatuuri langemist automaatselt normaalset tööd.
Ikoonid vilguvad koos	Vahelduvvoolu madala temperatuuri kaitse	Tavaline töö jätkub automaatselt pärast seda, kui toodet on kasutatud optimaalsel keskkonnatemperatuuril.
Ikoon vilgub	Ventilaatori blokeerimine	Kontrollige, kas ventilaator pole võraste materjalide poolt blokeeritud.
OVERLOAD Ikoonid vilguvad koos	Autolaadija ülekoormuskaitse	Toode jätkab normaalset tööd automaatselt pärast autolaadijaga ühendatud seadme eemaldamist.
Ikoonid vilguvad koos	Autolaadija kõrge temperatuuri kaitse	Pärast toote jahtumist jätkab see automaatselt normaalset tööd
Ikoon jääb põlema	Aku rike	Võtke ühendust EcoFlow klienditeenindusega


**Kui toote LCD-ekraanil kuvatakse kasutamise ajal häireviip ja see ei kao pärast taaskäivitamist, lõpetage kohe selle kasutamine (ärge proovige laadida ega tühjendada).**

**Kui vajate muud abi, võtke ühendust EcoFlow klienditeenindusega.**


## 6. Mis on karbis

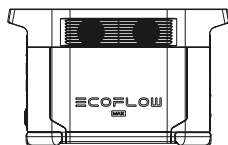


DELTA Max




Ahelduvoolu laadimiskaabel




Autolaadimisjuhe



Päikeseenergia laadimiskaabel



DC5521 kuni DC5525 kaabel



Kasutusjuhend ja garantiikaart

## 7. Hoiustamine ja hooldus

1. Kasutage või hoidke toodet keskkonnatemperatuuril 20 °C kuni 30 °C, eemal veest, kuumusest ja muudest metallesemetest.
2. Pikaajaliseks hoiustamiseks tühjendage aku 30%-ni ja laadige iga kolme kuu järel 60%-ni.
3. Ohutuse tagamiseks ärge hoidke toodet pikka aega keskkonnas, mille temperatuur on kõrgem kui 45 °C või madalam kui -10 °C.
4. Kui pärast toote kasutamise lõpetamist on aku laetuse tase alla 1%, laadige see enne hoiuleasetamist 60%-ni. Kui toode on väga tühja akuga pikaks ajaks jõudeolekule jäetud, võib akuelement põhjustada pöördumatuid kahjustusi ja toote kasutusiga lüheneb.
5. Kui toode on liiga kaua jõudeolekus seisnud ja aku on tõsiselt tühi, lülitage see sügava une kaitserežiimi. Sellisel juhul laadige toode enne uuesti kasutamist.